


DETECTIESTRAAL - BIJZONDERHEDEN

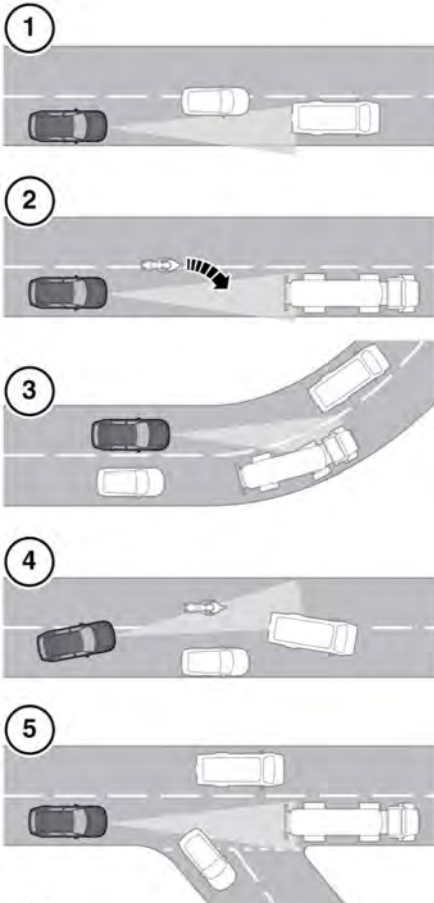

E142911

Er kunnen problemen met de detectie ontstaan:

1. Wanneer het voertuig dat voor u rijdt zich op dezelfde rijstrook bevindt, maar buiten het gezichtsveld van de sensor.
2. Bij een voertuig dat vanaf een andere rijstrook op uw rijstrook invoegt. De sensor kan het voertuig pas detecteren als het voertuig geheel op uw rijstrook rijdt.
3. Wanneer u een bocht neemt.
4. Wanneer een stilstaand voertuig wordt ingehaald. Hierdoor kan onzekerheid ontstaan, omdat het systeem niet weet welk voertuig moet worden gevolgd.
5. Wanneer het voertuig vóór u uw rijstrook verlaat. Hierdoor kan onzekerheid ontstaan, omdat het systeem niet weet welk voertuig moet worden gevolgd.

ACC kan in deze gevallen onverwachts in werking treden. U moet blijven opletten en zo nodig overnemen.

ACC-STORING

Als zich tijdens de werking van de ACC of volgfunctie een storing voordoet, wordt de ACC uitgeschakeld en kunt u deze niet gebruiken tot de storing is verholpen. Op het message centre verschijnt kort de mededeling **BESTUURDER OVERNEMEN**, gevolgd door de mededeling **CRUISE CONTROL NIET BESCHIKBAAR**.

In alle andere gevallen wordt bij een storing in de ACC of een bijbehorend systeem de mededeling **CRUISE CONTROL NIET BESCHIKBAAR** op het scherm weergegeven. Het is dan niet mogelijk om de ACC te activeren, ongeacht de ingeschakelde functie.

Ophopingen van vuil, sneeuw of ijs op de radarsensor of afdekking kunnen de werking van de ACC beperken. Ook het monteren van een voorbeschermplaat of van metalen emblemen kan de werking van de ACC belemmeren.

Als dit gebeurt terwijl de cruise control/volgfunctie is ingeschakeld, klinkt er een geluidssignaal en wordt de mededeling **BESTUURDER OVERNEMEN** kort weergegeven. Vervolgens verschijnt de mededeling **RADARSENSOR GEBLOKKEERD**.